

日 乗 連 二 ュ ー ス ALPA Japan NEWS

Date 2005.11.28

No. 29 - 09

発行:日本乗員組合連絡会議・ALPA Japan 幹事会 〒144-0043 東京都大田区羽田5 - 11 - 4 フェニックスビル TEL.03-5705-2770 FAX.03-5705-3274 E-mail:office@alpajapan.org

A320 インシデント最新情報

IFALPA Safety Bulletin 006 Jet Blue A320 landed with crippled nose gear

Jet Blue A320の Nose wheels が90 度曲がってロサンゼルスに着陸した最近のインシデントは、エアバス A320 Family を運航しているパイロットとオペレーターに、大きな関心を引き起こしました。

IFALPA はエアバス社を通じ、過去 10 年間に 13 件同様のインシデントが世界中で起きていて、4 つの異なった原因が特定されているという事を知りました。以下の概要は、各インシデントの原因と、エアバス社が行ってきた解決策です。

5 件は初期の BSCU (Brake and Steering Control Unit STD5.2 or earlier 80kts を超えると Nose wheel steering の Power を Cut off する)に起因するもので、Nose wheels の空気が抜けている場合、90 度まで Nose wheels を曲 げる可能性があります。BSCU を改修する事により、1993 年に問題は解決されています。

4件はExtruded seal により Hydraulic steering block を起こすもので、Hydraulic block seal を改良することにより、2000年に問題は解決されました。

1 件は Nose Wheels 格納中に風圧により Shock Absorber が伸びきらず、BSCU が Fault を感知したために Hydraulic Power がカットされず、Centering Cams により Centering されなかったものです。 2001 年 8 月から BSCU STD9.1 に改修中です。

3件は整備作業、Shock Absorber の Seal 交換、Gear の不適切な取り付けなどによるものです。AMM(Aircraft Maintenance Manual)に、誤取り付けに対して二次チェックを追加することにより解決しました。故障しない補償つきのものを上部支柱へ装着する変更(Gear の取り卸しが必要)も、2004年 10 月から可能です。

未解決の問題のため、Nose Wheels は Wheels 位置により以下両方のシステム不具合で格納できない場合がある。コックピットに「L/G SHOCK ABSORBER FAULT」と「WHEEL N/W STRG FAULT」が Gear Extend の状態で表示された場合である。これらの警告は、Wheels を Centering できないのを意味するだけではなく、Center から 90 度 Turn した位置にある可能性があるということです。

Jet Blue のインシデントは、現在 NTSB で調査中です。エアバスは、現在利用可能な最も良い情報を Bulletin として発行しました。 Bulletin は、N/G SHOCK ABSORBER 上部支柱の anti-rotation lugs に損傷があったと報じています。 運航乗務員に対する表示は、L/G SHOCK ABSORBER FAULT と WHEEL N/W STRG FAULT です。またエアバスの Bulletin は、これら Fault indications の対処法を運航乗務員に提供します。

IFALPA は、世界中のパイロットグループが自分達それぞれの運航本部と共に、この問題に関してエアバスからの最新情報を運航乗務員に提供するよう取り組むことを推奨します。

A318/319/320/321 Family すべての航空機は、最新の変更と点検を受けることを確実にすることに加えて、このタイプの Failure が再び起こる場合には、最もうまくいく可能性のある結論を準備し、調整された手順が創り出されるべきである。

日乗連では、引き続き世界の動向を注視し、最新の情報をお伝えします。

